

TKTRONIC S.A.C.

RUC 20602870139

Jr. Ilo 265 Santa Marina Callao Cel. 983581671 Telf. 4537961

Email: tktronic@hotmail.com

TO: GREAT SOUTHERN FISHERIES

DATE 3/02/2020

COTIZACION NRO. 031-030220

TRABAJOS REALIZADOS EN LA EP ALTAR 6 DIA LUNES 3 FEB.

ITEM	QTY	DESCRIPTION	P.UNIT USD	TOTAL USD
		REPARACIONES ELECTRONICAS EN EL PUENTE		180.00
1	2	CAMBIO DE MMSI EN LOS 02 RADIO ICOM MODELO IC-M802 Sintoma: Tienen grabado el MMSI antiguo 1. Reprogramacion del nuevo numero de MMSI 2. Pruebas de operaci3n		
2	1	REPARACION DE LA CPU NRO.01 DEL PLOTTER TIME ZERO Sintoma: No levanta programa windows y tiene pantalla negra Restablecimiento de la BIOS de la CPU Pruebas de operaci3n		
3	1	SINCRONIZACION DE LA CPU NRO.02 (TIME ZONA) CON LA CPU NRO.01 (WASSP) Sincronizacion del sistema y pruebas de operaci3n		
4	1	REPARACION DE LA LINEA DE AUDIO DE LA SEÑAL DE LAS RADIOBOYAS DE EUTIMIO. Sintoma: No llega la seÑal de audio del radio HF-SSB ICOM IC-M802 a la CPU DE EUTIMIO Se repara linea de entrada y salida de audio del adaptador de impedancias llegando la seÑal de la frecuencia 27182 khz a la CPU pero no lo displaya Se recomienda pedir la clave a EUTIMIO para poder revisar el programa de la CPU.		
5	1	INSPECCION DEL CONTROL REMOTO DE LA MAQUINA PRINCIPAL MARCA MEIJO MODELO MR-5A Sintoma: Se queda en la misma velocidad tanto marcha adelante como atraz al efectuar un retorno rapido al centro (neutro) para hacer el cambio de marcha Se efectua prueba del potenciometro de cambio de marcha en el puente no detectandose anormalidad. Nota.- Se recomienda efectuar la reparacion cuando se pueda operar la maquina ppal.		
6	1	INSPECCION DE LA ANTENA DEL NAVTEX MARCA JRC MODELO NCR-300A Sintoma: Antena whip marca JRC Modelo NAW-300A rota Nota.- se recomienda su cambio de antena por estar rota el Whip		
7	1	INSPECCION DEL RADIO VHF-FM MARCA ICOM MODELO IC-M320 Sintoma: No tiene seÑal de GPS para el distress Nota.- se recomienda adquirir una interfase marca furuno modelo IF-2300 para distribuir la seÑal del GPS		

No incluye IGV 18%

USD

180.00

CONDICIONES COMERCIALES

Costo: USD 180.00 + IGV

Tiempo reparacion: 1 dia

Forma de Pago: Contado

Cta. Detraccion BANCO LA NACION

00-018-036991

Cta. Cte. Dolares BCP

192-2493286-1-15

Cta. Cte. Soles BCP

192-2505878-0-97

