

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MANRIQUE EIRL

RUC: 20197316269

Of. Principal: Av Sánchez Cerro N°2141-Piura Telf. 073-664037 / RPM 968088181 – RPC 950205677

Email: [serviciotecnico@dysmar.com](mailto:serviciotecnico@dysmar.com) Página Web: [www.dysmar.com](http://www.dysmar.com)

### **DATOS GENERALES**

FECHA	16 de Diciembre del 2023	N° DE INFORME	001-22665-2828-ST
EQUIPO	Hidrolavadora	S.S.	2828
SERIE	014311	MODELO	HD 10/25-4S
CLIENTE	OCEANO SEAFOOD S.A	RUC	20600581768
TEC. RESPONSABLE	CARLOS RODRIGUEZ	APROBADO POR	MARIANELLA TRELLES PEÑA

### **SERVICIO SOLICITADO:**

- Reparación de hidrolavadora HD 10/25-4S

### **ESTADO DE LA MAQUINA/ EQUIPO ANTES DE LA EVALUACION:**

OPERATIVO		INOPERATIVO		OPERATIVO CON OBSERVACIONES	X
-----------	--	-------------	--	-----------------------------	---

### **SISTEMA ESTRUCTURAL**

COMPONENTES	ANTECEDENTES	ACCIONES EJECUTADAS
Carcasa de equipo	Deteriorada	Tratamiento de carcasa/ pintado

### **SISTEMA ELECTRICO**

COMPONENTES	ANTECEDENTES	ACCIONES EJECUTADAS
Interruptor kpl	Con desgaste	Realizar cambio
Meneque industrial	No tiene	Suministrar

COMPONENTES	ANTECEDENTES	ACCIONES EJECUTADAS
Válvulas, oring's	Presentan desgaste	Cambiar juego de bomba completo
Juego de recambio	Con desgaste	Cambiar
Válvula reguladora	Con fatiga	Realizar cambio
Tapón de cierre	Con rajadura	Cambiar
Aceite	Tiempo de uso	Cambiar

**ACCESORIOS**

COMPONENTES	ANTECEDENTES	ACCIONES EJECUTADAS
Lanza	No tiene	Suministrar
Boquilla	No tiene	Suministrar
Juego de oring's	Rotos / con desgaste	Realizar cambio

**FOTOS**





### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las fallas que presenta el equipo se deben a
  - ✓ Tiempo de operación del equipo
  - ✓ Excesivo desgaste de implementos de juego de bomba
- Realizar limpieza de filtros periódicamente
- Cambiar aceite cada 250 horas
- Controlar fugas externas
- Capacitar personal responsable del uso de los equipos

Marianella Trelles Peña

**Responsable de Servicio Técnico**